



COMUNE DI MORBEGNO

Provincia di Sondrio

P.E.B.A.

SPAZIO URBANO E EDIFICI

All. A – Schede ricognitive e programmatiche degli interventi sugli attrattori pubblici

Luglio 2026

APPROVATO

con DCC n. ____ del ____.

Sindaco

PATRIZIO DEL NERO

Responsabile del procedimento

CRISTINA TARCA

Collaboratrici del Servizio Civile Universale-Ambientale

GIULIA RE | LAURA RUOCCO

Progettisti

WALTER FUMASONI | ingegnere

Via Basci n. 34, 23020 Piateda (SO) | mob +39 339 3401179 | ingfuwa@gmail.com

MICHELA GADALDI | architetto

Via Fiorenza n. 34, 23020 Piateda (SO) | mob +39 333 6882482 | michela.gadaldi@labter.it

MASSIMO SPINELLI | pianificatore territoriale

Via Vanoni n. 12, 23100 Sondrio (SO) | mob +39 320 3504132 | mspinelli1@gmail.com



www.dappertutto.org



www.labter.it

ID E NOME EDIFICIO	1.M MUNICIPIO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	32500
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	Mancanza di parcheggi accessibili nella piazzetta su Via S. Pietro; Percorso per parcheggio dipendenti non accessibile	Realizzare almeno 2 parcheggi accessibili nel parcheggio di Via S. Pietro anche per i dipendenti comunali	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Parziali cirticità	Presenza di gradino sulla soglia del portale di ingresso	Realizzare rampetta di collegamento	350
3 INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	Ingresso ufficio protocollo al piano terra non accessibile; ingresso sala consiliare PT porta non adeguata	Ufficio protocollo: sostituire la porta di ingresso o temporaneamente abbassare la leva di sblocco della parte fissa. Sala consiliare: installare una leva più bassa per lo sblocco oppure rimpicciolire l'anta fissa della porta e inserire maniglia accessibile	1200
4 MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5 SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento in tutto il Municipio	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6 ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Parziali cirticità	Corridoio area ristoro al P1 ha un passaggio non accessibile	Considerare di ricollocare l'area ristoro in un luogo accessibile	350
7 SCALE	Parziali cirticità	Manca il contrasto tra alzata e pedata, manca la nastro antiscivolo sui gradini	Dipingere alzata dove possibile, installare la nastro antiscivolo sulla pedata	1200
8 ASCENSORI	Parziali cirticità	Mancanza pulsantiera codice Braille	Installare pulsantiera codice Braille e accessibile	Necessario specifico approfondimento tecnico
9 RAMPE INTERNE	Parziali cirticità	Rampa di collegamento uffici SUE-SUAP troppo ripida; Rampetta di collegamento tra bagno e ufficio protocollo al PT troppo ripida	Adeguare le rampe di collegamento	1600
10 ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11 CORRIMANO	Criticità non presente			
12 SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Non c'è servizio igienico accessibile al PT e P2	Realizzare un bagno accessibile al PT e al P2; installare segnaletica sul bagno accessibile al P1	25000
13 INTERRUITORI	Criticità non presente			
14 PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15 SALE RIUNIONI E SPETTACOLO		Sala consiliare: porta di ingresso troppo stretta (presenza di anta fissa da sbloccare); presenza di maniglia a pomello; pedana con gradino; non previsti posti accessibili per pubblico	Adeguare larghezza della porta o temporaneamente prevedere sblocco anta fissa in basso; sostituire il pomello con maniglia accessibile; realizzare rampa di raccordo per salire sulla pedana; inserire posti accessibili tra le sedie nelle prima file per il pubblico	1200
16 NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18 COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19 ARREDI	Criticità non presente			
20 ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21 ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

PEBA 2026 EDIFICI PUBBLICI			COMUNE DI MORBEGNO Provincia di Sondrio		
Piano di eliminazione barriere architettoniche					
ID E NOME EDIFICIO	2.M EX PRETURA				
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €		9700	
PRIORITA'	ALTA				
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €	
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Presenza di 1 parcheggio accessibile, insufficiente per l'intero complesso ex Pretura (Associazioni, Scuola)	Realizzare un ulteriore parcheggio accessibile	350	
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Collegamento per CPIA ripido per naturale acclivio della strada	Segnalare percorso accessibile da Via Pretorio per evitare che persone in sedia a ruote arrivino all'ingresso principale della scuola che non è accessibile	150	
3 INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Ingresso principale e secondario Proloco: presenza di gradino; Ingresso Associazioni: presenza di gradino; Ingresso CPIA presenza 5 gradini;	Ingresso Proloco: rimuovere la barriera architettonica o installare una rampa. Oppure temporaneamente aggiungere un campanello per l'accesso secondario; Ingresso CPIA installare campanello a chiamata per accesso da ingresso secondario	Necessario specifico approfondimento tecnico	
4 MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità presente	Presenza pomello porta ingresso Proloco, Associazione Morbo Ludens; porta scorrevole del bagno accessibile presenza maniglia (levetta a scomparsa) non accessibile	Sostituire pomello con maniglia accessibile; inserire maniglia accessibile sulla porta del bagno	800	
5 SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento in tutto l'edificio	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000	
6 ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente				
7 SCALE	Parziali cirticità	Manca il contrasto tra alzata e pedata, manca la nastro antiscivolo sui gradini (Morbo Ludenns); manca contrasto tra alzata e pedata scala CPIA	Dipingere alzata, installare la nastro antiscivolo sulla pedata	1200	
8 ASCENSORI	Criticità non presente				
9 RAMPE INTERNE	Criticità non presente				
10 ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria				
11 CORRIMANO	Parziali cirticità	Corrimano scala CPIA troppo corto	Adeguare spogernza a normativa vigente	1200	
12 SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Realizzare bagno accessibile al CPIA	12000		
13 INTERRUTTORI	Criticità non presente				
14 PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente				
15 SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente				
16 NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente				
17 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente				
18 COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente				
19 ARREDI	Criticità presente	Bancone ingresso Proloco troppo alto	Realizzare bancone accessibile	5000	
20 ILLUMINAZIONE	Criticità non presente				
21 ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente				

ID E NOME EDIFICIO	3.M MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	3850
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Rampa collegamento giardino museo e ponte Vanoni troppo ripida	Rimodulare la rampa	3500
3. INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	L'ingresso accessibile è sul retro e manca la segnaletica di orientamento		
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Parziali cirticità	Manca la segnaletica di orientamento esterna per indicare l'ingresso acessibile sul retro	Installare segnaletica di orientamento all'esterno dell'ingresso principale per ingresso accessibile	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	4.M BIBLIOTECA CIVICA		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	11600
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Rampa collegamento dal centro storico su ponte Vanoni troppo ripida	Rimodulare la rampa	8000
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità presente	Maniglia del bagno accessibile non adeguata	Sostituire la maniglia del bagno	500
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Parziali cirticità	Manca la segnaletica di orientamento in tutto l'edificio anche se la distribuzione interna è chiara	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antiscivolo sulle scale di collegamento tra il piano interrato e piano terra	Dipingere alzata, installare la nastro antiscivolo sulla pedata	1200
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Criticità non presente			
11. CORRIMANO	Parziali cirticità	il corrimano non arriva alla fine della scala	Adeguare sporgenza a normativa vigente	500
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Spazio di manovra insufficiente in prossimità del lavandino	Sostituire lavandino o temporaneamente sotituire sifone lavandino attuale	400
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità presente	L'ufficio del Direttore non è accessibile	Valutare evantuale ricollocazione	Necessario specifico approfondimento tecnico
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	5.M AUDITORIUM S. ANTONIO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	31200
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	I parcheggi accessibili sono lontani	Aggiungere alcuni parcheggi vicino all'ingresso	1200
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	L'aperturaè stretta per l'ingresso in autonomia	Installare porte automatiche	6000
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità presente	Le porte sono troppo pesanti per l'apertura in autonomia	Installare porte automatiche	
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità presente	Manca l'ascensore per salire in sala regia	Valutare di inserire un ascensore	Necessario specifico approfondimento tecnico
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Porta di accesso al disimpegno bagni chiostro nord (quelli dedicati all'Auditorium) stretta e bagni non adeguati	Allargare la porta e rifare il bagno	12000
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità presente	Palco non accessibile; Mancanza di posti accessibili dedicati fra le file di poltrone; Regia non accessibile	Realizzare una rampa sul retro del palco; Eliminare alcune poltrone e localizzare spazi per sedie a ruote;	6000
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità presente	Bancone reception troppo alto	Realizzare bancone accessibile	5000
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

PEBA 2026 EDIFICI PUBBLICI			COMUNE DI MORBEGNO		
Piano di eliminazione barriere architettoniche			Provincia di Sondrio		
ID E NOME EDIFICIO	6.M CHIOSTRI; SALA CAPITOLARE; SALA BOFFI - S. ANTONIO				
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €		12400	
PRIORITA'	MEDIA				
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €	
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente				
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Ingresso chiostro nord e sud - rampa troppo ripida; Presenza di discontinuità nella pavimentazione	Rimodulare la rampa accesso nord e sud; Realizzare collegamenti complanari	1200	
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Ingresso Sala Boffi presenza caditoia; Ingresso Sala Capitolare porta non adeguata; Uscita di emergenza presenza di gradini	Sostituire caditoia con un modelo accessibile; Sostituire porta sala capitolare; realizzare rampa su uscita di emergenza	8000	
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente				
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000	
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità presente	Cortili interni chiostri presenza di acciottolato e di ghiaino	Valutare di prevedere percorsi accessibili	Necessario specifico approfondimento tecnico	
7. SCALE	Criticità non presente				
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria				
9. RAMPE INTERNE	Criticità presente	Collegamento fra i Chiostri non adeguato;	Realizzare collegamenti adeguati	Necessario specifico approfondimento tecnico	
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria				
11. CORRIMANO	Valutazione non necessaria				
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Porta non accessibile; manca segnaletica bagno accessibile	Sostituire porta; Installare segnaletica	1200	
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente				
14. PAVIMENTAZIONI	Parziali cirticità	La pavimentazioni centrali dei chiostri sono in ciottolo di fiume, palazzo storico, difficilmente modificabiliLa pavimentazioni centrali dei chiostri sono in ciottolo di fiume, palazzo storico, difficilmente modificabiliLa pavimentazioni centrali dei chiostri sono in ciottolo di fiume, palazzo storico, difficilmente modificabili	Prevedere percorsi accessibili	Necessario specifico approfondimento tecnico	
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Parziali cirticità	Sala Capitolare non ci sono posti accessibili nelle file di sedute	Eliminare alcune poltrone e localizzare spazi per sedie a ruote	1000	
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente				
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente				
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente				
19. ARREDI	Criticità non presente				
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente				
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente				

ID E NOME EDIFICIO	7.M OSTELLO - S. ANTONIO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	4600
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Parziali cirticità	Ingresso chiostro sud - rampa troppo ripida	Rimodulare la rampa di accesso	1200
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucchiolo; mancanza di corrimano a destra	Dipingere alzata, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Mancanza di maniglioni	Installare maniglioni	600
13. INTERRUTTORI	Parziali cirticità	Tasche porta badge e sblocco accesso ingresso camera troppo in alto	Abbassare porta badge e sblocco accesso ingresso camera	600
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità presente	Soppalco non accessibile (mancanza di ascensore)	Valutare di collegare con ascensore	Necessario specifico approfondimento tecnico
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

PEBA 2026 EDIFICI PUBBLICI			COMUNE DI MORBEGNO Provincia di Sondrio		
Piano di eliminazione barriere architettoniche					
ID E NOME EDIFICIO	8.M EDIFICIO FILARMONICA				
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €		70800	
PRIORITA'	ALTA				
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €	
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente				
	Criticità presente	Presenza di rampa di accesso al piano seminterrato troppo ripida	Valutare la ricollocazione delle sale musica al piano seminterrato raggiungibile dal parcheggio e realizzare percorso di collegamento complanare	Necessario specifico approfondimento tecnico	
	Criticità presente	Presenza di gradini all'ingresso	Valutare la ricollocazione delle sale musica al piano seminterrato raggiungibile dal parcheggio	Necessario specifico approfondimento tecnico	
4 MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità presente				
5 SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000	
6 ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente				
7 SCALE	Criticità presente	Mancanza di corrimano	Installare corrimano	800	
8 ASCENSORI	Criticità presente	Manca ascensore	Valutare installazione ascensore in alternativa alla ricollocazione delle sale musica al piano semintarrato	55000	
9 RAMPE INTERNE	Valutazione non necessaria				
10 ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria				
11 CORRIMANO	Criticità presente	Mancanza di corrimano	Installare corrimano	2000	
12 SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Mancanza di servizi igienici accessibili	Prevedere la realizzazione di servizio igienico accessibile	12000	
13 INTERRUUTORI	Criticità non presente				
14 PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente				
15 SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità presente	Localizzate al primo piano e non accessibili	Valutare in alternativa di installare ascensore o di ricollocare le sale al piano seminterrato		
16 NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente				
17 ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente				
18 COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente				
19 ARREDI	Criticità non presente				
20 ILLUMINAZIONE	Criticità non presente				
21 ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente				

ID E NOME EDIFICIO	9.M PALESTRA S. ANTONIO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	13000
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Mancanza di servizi igienici e di spogliatoi accessibili	Prevedere la realizzazione di servizi igienicie di spogliatoi accessibili	12000
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	10.M SEDE ASSOCIAZIONI E CENTRO DEL LAVORO DI VIA MORELLI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	14800
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Rampe di accesso troppo ripide	Adeguare le rampe	Necessario specifico approfondimento tecnico
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente	La distribuzione interna è solo con le scale	E' in corso di realizzazione ascensore	
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antidrucciolo; mancanza di corrimano a sinistra	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antidrucciolo sulla pedata; installare corrimano	600
8. ASCENSORI	Criticità presente	Manca ascensore	In corso di realizzazione	
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Parziali cirticità	Mancanza di corrimano sulla sinistra	Realizzare corrimano sulla sinistra	1200
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Mancanza di maniglioni nel bagno Centro del lavoro; Mancanza di bagno accessibile sede Associazioni	Prevedere la realizzazione di servizio igienico accessibile; Installare maniglioni nel bagno accessibile Centro del Lavoro	12000
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	11.M PALAZZO MALACRIDA		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	5200
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	Mancanza di parcheggio accessibile nelle vicinanze	Realizzare parcheggio accessibile	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Parziali cirticità	La strada di accesso è ripida per la naturale conformazione del luogo		
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	La rampa di accesso è troppo ripida	Realizzare rampa di accesso con adeguata pendenza, parallela all'edificio	1200
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucciolo; mancanza di corrimano a sinistra	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano su entrambe i lati	1200
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità presente	Manca corrimano sulla scala	Realizzare corrimano su entrambe i lati	1200
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	12.M PALASPORT ENEA MATTEI - PIAZZA ALDO MORO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	3700
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Accesso alle tribune presenza di gradini; Accesso agli spogliatoi presenza di gradini	Prevedere alcuni posti accessibili al piano gioco	350
3. INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	L'uscita di emergenza dalla palestra lato Via A. Moro presenta una discontinuità (soglia alta)	Realizzare raccordo	350
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antidrucciolo; mancanza di corrimano	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità presente	Mancanza di corrimano	Intallare corrimano	800
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	13,M MENSA SOCIALE		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	4700
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	Presenza di discontinuità (soglia alta)	Realizzare raccordo adeguato	350
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucchiolo; mancanza di corrimano	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Parziali cirticità	Troppo ripida	Adeguare la rampa	600
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità presente	Mancanza di corrimano	Intallare corrimano	1200
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità presente	Mancano carrelli porta vassoio nell'area self service	Prevedere la dotazione di carrelli porta vassoio	350
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	14.M EDIFICIO EX COLONIA FLUVIALE		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	2550
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	I parcheggi accessibili sono lontani e il fondo è sterrato	Prevedere 2 parcheggi accessibili in prossimità dell'ingresso principale	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Presenza di rampa di accesso al marciapiede non adeguatamente raccordata	Realizzare raccordo	350
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Valutazione non necessaria			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Valutazione non necessaria			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità presente	Presenza di discontinuità dovuta alla soglia di porta di accesso	Realizzare raccordo	600
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	15.M EDIFICIO NUOVO LOKALINO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	700
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	Il parcheggio accessibile è lontano	Prevedere 1 parcheggio accessibile in prossimità dell'ingresso principale	350
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	16.M CASERMA CARABINIERI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	4650
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Parziali cirticità	La pavimentazione in prossimità del raccordo tra il marciapiede e il parcheggio è sconnessa	Sistemare la pavimentazione	800
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Rampa ripida	Realizzare rampa adeguata	3500
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Valutazione non necessaria			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Valutazione non necessaria			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	17.M EDIFICIO EX PORETTI - SCUOLA REGIONALE		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	84550
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	Il parcheggio accessibile è lontano	Prevedere 1 parcheggio accessibile in prossimità dell'ingresso principale	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di rampa troppo ripida	Realizzare rampa adeguata	1200
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità presente	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucciolo; mancanza di corrimano	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8. ASCENSORI	Criticità presente	Mancanza di ascensore, aule ai piani superiori non accessibili	Realizzare ascensore	80000
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità presente	Mancanza di corrimano	Installare corrimano	1200
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità presente	Sportello segreteria troppo alto;	Adeguare sportello segretaria	0
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

PEBA 2026 EDIFICI PUBBLICI			COMUNE DI MORBEGNO Provincia di Sondrio		
Piano di eliminazione barriere architettoniche					
ID E NOME EDIFICIO		18.M SCUOLA PRIMARIA 1^ GRADO GIULIO SPINI - VIA AMBROSETTI			
LOCALITÀ		Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €		21750
PRIORITA'		ALTA			
PARAMETRO DI VALUTAZIONE		SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1.	ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Presenza di 1 parcheggio accessibile su Via Ambrosetti	Considerare di aggiungere 1 parcheggio	600
2.	ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Parziali cirticità	Percorso accessibile (250 m.) sterrato e con buche	Pavimentare o risistemare il fondo del percorso e renderlo complanare	3000
3	INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradini; l'ingresso accessibile è sul retro	Installare segnaletica che indica il percorso accessibile	350
4	MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Parziali cirticità	Le porte sono suddivise in anta apribile e fissa, la parte apribile è stretta	Sostituzione delle porte esistenti di alcune aule al fine di garantire la piena accessibilità degli ambienti	3000
5	SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento in tutto l'edificio	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6	ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità presente	Il cortile (in comune con Scuola Vanoni) presenta pavimentazione irregolare e dissestata	Sistemare la pavimentazione	
7	SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucciolo; mancanza di corrimano a sinistra	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8	ASCENSORI	Parziali cirticità	Manca segnaletica Braille nella pulsantiera	Installare pulsantiera codice Braille e accessibile	Necessario specifico approfondimento tecnico
9	RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10	ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11	CORRIMANO	Parziali cirticità	Mancanza di corrimano sulla sinistra	Realizzare corrimano sulla sinistra	
12	SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Manca servizio igienico accessibile al PT; Manca nel blocco servizi femmine al P1 e al P2; servizi igienici accessibili utilizzati come deposito materiali di pulizia	Valutare la realizzazione di servizio igienico accessibile femmine almeno in un piano; Disincentivare l'uso dei servizi accessibili come deposito materiali di pulizia	12000
13	INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14	PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15	SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16	NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17	ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18	COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19	ARREDI	Criticità presente	Sportello segreteria troppo alto; attaccapanni esterni alle aule troppo alti; giochi in cortile non accessibili	Adeguare sportello segretaria e abbassare attaccapanni; prevedere giochi accessibili	600
20	ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21	ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	19.M SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO EZIO VANONI - VIA AMBROSETTI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	19900
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Presenza di 1 parcheggio accessibile su Via Ambrosetti	Considerare di aggiungere 1 parcheggio	
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradini; l'ingresso accessibile è sul retro	Installare segnaletica che indica il percorso accessibile	350
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Parziali cirticità	Le porte sono suddivise in anta apribile e fissa, la parte apribile è stretta	Sostituzione delle porte esistenti di alcune aule al fine di garantire la piena accessibilità degli ambienti	3000
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento in tutto l'edificio	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità presente	Il cortile (in comune con Scuola Spini) presenta pavimentazione irregolare e dissestata	Sistemare la pavimentazione	
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antidrucciolo; mancanza di corrimano a sinistra	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8. ASCENSORI	Parziali cirticità	Manca copertura area di attesa; Manca campanello per chiamata essendo chiuso	Realizzare copertura accesso ascensore; installare campanello per chiamata o rendere l'ascensore sempre utilizzabile	1200
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Parziali cirticità	Mancanza di corrimano sulla sinistra	Realizzare corrimano sulla sinistra	800
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Manca servizio igienico accessibile al PT e al P2	Prevedere la realizzazione di servizio igienico accessibile ad ogni piano considerata la difficoltà di collegamento fra i piani (ascensore esterno); Disincentivare l'uso dei servizi accessibili come deposito materiali di pulizia	12000
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità presente	Attaccapanni esterni alle aule troppo alti	Abbassare attaccapanni	350
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	20.M SCUOLA SECONDARIA 1^ GRADO DAMIANI - VIA AMBROSETTI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	3500
PRIORITA'	ALTA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Presenza di 1 parcheggio accessibile su Via Ambrosetti	Considerare di aggiungere 1 parcheggio	
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento in tutto l'edificio	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	1000
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente	Il cortile (in comune con Scuola Spini e Vanoni) presenta pavimentazione irregolare e dissestata	Sistemare la pavimentazione	
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antidrucciolo;	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata;	1200
8. ASCENSORI	Parziali cirticità	Montacarichi interno lento e poco luminoso	Valutare di sostituire con un ascensore	Necessario specifico approfondimento tecnico
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Mancano maniglioni nei bagni accessibili	Installare maniglioni	600
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Parziali cirticità	Non ci sono posti accessibili nelle file di sedute	Eliminare alcune sedie e localizzare spazi per sedie a ruote	350
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità presente	Attaccapanni esterni alle aule troppo alti	Abbassare attaccapanni	350
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

PEBA 2026 EDIFICI PUBBLICI			COMUNE DI MORBEGNO Provincia di Sondrio		
Piano di eliminazione barriere architettoniche					
ID E NOME EDIFICIO	21.M PALESTRA ISTITUTI DAMIANI/SPINI/VANONI - VIA AMBROSETTI				
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €		16050	
PRIORITA'	ALTA				
PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €	
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Presenza di 1 parcheggio accessibile su Via Ambrosetti	Considerare di aggiungere 1 parcheggio		
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			350	
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradini; l'ingresso accessibile è tramite ascensore esterno	Installare segnaletici per percorso accessibile		
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità presente	Le porte degli spogliatoi sono inaccessibili per tipologia di apertura	Sostituire le porte	1200	
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento, in particolare per raggiungere l'ingresso accessibile (ascensore esterno)	500	
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente				
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antidrucciolo;	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata;	1200	
8. ASCENSORI	Parziali cirticità	Manca campanello per chiamata	linstallare campanello per chiamata o rendere l'ascensore sempre utilizzabile	800	
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente				
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria				
11. CORRIMANO	Criticità non presente				
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Manca servizio igienico accessibile maschile e le docce accessibili; Manca maniglione reclinabile bagno femminile	Prevedere la realizzazione di servizio igienico accessibile maschile e realizzare docce accessibili; installare maniglione reclinabile	12000	
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente				
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente				
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente				
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente				
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente				
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente				
19. ARREDI	Criticità non presente				
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente				
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente				

ID E NOME EDIFICIO	22.M PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA FAEDO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	40750
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Presenza di 1 parcheggio accessibile su retro edificio (ingresso per il pubblico)	Considerare di aggiungere 1 parcheggio	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradini; l'ingresso accessibile è nel piano interrato raggiungibile con rampa veicolare	Realizzare elevatore al PT per ingresso pedonale	35000
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento, in particolare per raggiungere l'ingresso accessibile al piano interrato	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Parziali cirticità	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucchiolo;	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata;	3600
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Mancano maniglioni reclinabili e porta rotoli in tutti i servizi	Installare maniglioni reclinabili e porta rotoli in tutti i servizi	1200
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	23.M ASILO NIDO LA TARTARUGA - VIA PRATI GRASSI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	700
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di segnaletica orizzontale e verticale per parcheggio accessibile	Realizzare segnaletica orizzontale e verticale	350
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Valutazione non necessaria			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	24.M SCUOLA DELL'INFANZIA ARCOBALENO - VIA PRATI GRASSI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	350
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Valutazione non necessaria			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	25.M SCUOLA PRIMARIA G.F. DAMIANI - VIA PRATI GRASSI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	1300
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di parcheggio accessibile in prossimità dell'ingresso	Aggiungere parcheggio vicino all'ingresso	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	Presenza di discontinuità (soglia alta)	Realizzare rampetta di collegamento	350
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Valutazione non necessaria			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Utilizzo dei bagni accessibili come deposito materiali di pulizia	Disincentivare l'uso del bagno accessibile della scuola come deposito	
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	26.M PALESTRA SCUOLA DAMIANI - VIA PRATI GRASSI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	12350
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di parcheggio accessibile in prossimità dell'ingresso	Aggiungere parcheggio vicino all'ingresso	
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	L'accesso alla palestra dalla scuola avviene con una scala, l'accesso accessibile è nel cortile esterno	Verificare la possibilità di realizzare un collegamento interno	Necessario specifico approfondimento tecnico
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità presente	Manca ascensore per collegamento interno tra scuola e palestra	Verificare la possibilità di realizzare ascensore	Necessario specifico approfondimento tecnico
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità presente	Mancano bagni accessibili e docce in palestra;	Realizzare bagno e doccia accessibile in palestra;	12000
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	27.M SCUOLA DELL'INFANZIA GIRASOLE E PALESTRA - VIA DEI BOSI		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	15350
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	La palestra è collegata con scale sia dall'interno che dall'esterno	Prevedere un montascale nella scala interna e un montascale o una rampa per l'accesso esterno	15000
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità presente	Manca l'ascensore per il collegamento con la palestra nel piano interrato	Prevedere realizzazione ascensore o in alternativa montascale	Necessario specifico approfondimento tecnico
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	28.M CIMITERO S. MARTINO		
LOCALITÀ	Morbegno centro	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	5000
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Valutazione non necessaria			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Valutazione non necessaria			
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità presente	I campi di sepoltura presentano un cordolo che genera un gradino	Prevedere di realizzare raccordi ci collegamento	5000
7. SCALE	Valutazione non necessaria			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Valutazione non necessaria			
12. SERVIZI IGIENICI	Valutazione non necessaria			
13. INTERRUTTORI	Valutazione non necessaria			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Valutazione non necessaria			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Valutazione non necessaria			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Valutazione non necessaria			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Valutazione non necessaria			
19. ARREDI	Valutazione non necessaria			
20. ILLUMINAZIONE	Valutazione non necessaria			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	29.M SCUOLA DELL'INFANZIA STELLA POLARE - FRAZ. PANIGA		
LOCALITÀ	Frazione Paniga	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	2350
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	Mancanza di parcheggio accessibile con relativa segnaletica	Realizzare parcheggio accessibile con relativa segnaletica	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Presenza di discontinuità e disconnessione dell'accesso in prossimità del cancello di ingresso	Sistemare raccordo e fondo	600
3. INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	Rampa ripida	Rifare la rampa con adeguata pendenza	Necessario specifico approfondimento tecnico
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Parziali cirticità	Manca corrimano lato sinistro	Installare corrimano lato sinistro	800
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	30.M CIMITERO - FRAZ. PANIGA		
LOCALITÀ	Frazione Paniga	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	2950
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità presente	Mancanza di parcheggio accessibile con relativa segnaletica	Realizzare parcheggio accessibile con relativa segnaletica	1200
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	Presenza di discontinuità e disconnessione dell'accesso in prossimità del cancello di ingresso	Sistemare raccordo e fondo	600
3. INGRESSO PRINCIPALE	Parziali cirticità	Rampa ripida	Rifare la rampa con adeguata pendenza	Necessario specifico approfondimento tecnico
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Parziali cirticità	Manca corrimano lato sinistro	Installare corrimano lato sinistro	800
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	31.M CAMPO SPORTIVO - FRAZ. CAMPOVICO		
LOCALITÀ	Frazione Campovico	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	13550
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradino in prossimità del cancello di ingresso; Presenza di discontinuità ingresso spogliatoi	Realizzare rampa adeguata; Realizzare raccordo ingresso spogliatoi	1200
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Valutazione non necessaria			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente	Mancanza di bagni e docce accessibili all'interno dello spogliatoio	Realizzare bagni e docce accessibili all'interno dello spogliatoio	12000
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	32.M SCUOLA PRIMARIA PARRAVICINI - FRAZ. CAMPOVICO		
LOCALITÀ	Frazione Campovico	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	350
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Criticità non presente			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità	Utilizzo dei bagni accessibili come deposito materiali di pulizia	Disincentivare l'uso del bagno accessibile della scuola come deposito	
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	33.M CIMITERO - FRAZ. CAMPOVICO		
LOCALITÀ	Frazione Campovico	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	1300
PRIORITA'	MEDIA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di segnaletica orizzontale e verticale per parcheggio accessibile	Installare segnaletica parcheggio accessibile	350
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di discontinuità (soglia alta)	Raccordare soglia di ingresso	600
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Parziali cirticità			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	34.M CIMITERO - FRAZ. DESCO		
LOCALITÀ	Frazione Desco	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	950
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di parcheggio accessibile con relativa segnaletica	Realizzare parcheggio accessibile con relativa segnaletica	600
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità presente	La strada che porta al Cimitero è molto ripida per la naturale pendenza del territorio		
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità non presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	350
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	35.M CIMITERO - FRAZ. VALLE		
LOCALITÀ	Frazione Valle	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	17750
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di segnaletica orizzontale e verticale per parcheggio accessibile	Installare segnaletica parcheggio accessibile	350
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradino	Realizzare rampa adeguata	1200
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità presente	I campi di sepoltura solo raggiungibili tramite una scala	Installare un montascale e rendere complanari i campi di sepoltura	15000
7. SCALE	Criticità presente	Mancanza di contrasto cromatico alzata; Mancanza di nastro antisdrucciolo; mancanza di corrimano	Realizzare contrasto cromatico, installare la nastro antiscivolo sulla pedata; installare corrimano	1200
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	36.M CIMITERO - FRAZ. ARZO		
LOCALITÀ	Frazione Arzo	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	950
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Parziali cirticità	Mancanza di segnaletica orizzontale e verticale per parcheggio accessibile	Installare segnaletica parcheggio accessibile	350
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità presente	Presenza di gradino	Realizzare rampa adeguata	600
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità presente	Manca la segnaletica di orientamento	Prevedere l'installazione della segnaletica di orientamento	
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUITORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

ID E NOME EDIFICIO	37.M TEMPIETTO ALPINI		
LOCALITÀ	Morbegno	COSTO TOTALE DI ADEGUAMENTO €	0
PRIORITA'	BASSA		

PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SINTESI ANALITICA	NOTE/COMMENTI	SOLUZIONE	STIMA DEI COSTI €
1. ACCESSIBILITA' VEICOLARE E PARCHEGGI	Criticità non presente			
2. ACCESSI E PERCORSI DI COLLEGAMENTO	Criticità non presente			
3. INGRESSO PRINCIPALE	Criticità non presente			
4. MANOVRABILITA' E MANIGLIE DEGLI INFISSI	Criticità non presente			
5. SEGNALETICA DI ORIENTAMENTO	Criticità non presente			
6. ATRI E AREE DI STAZIONAMENTO	Criticità non presente			
7. SCALE	Criticità non presente			
8. ASCENSORI	Valutazione non necessaria			
9. RAMPE INTERNE	Criticità non presente			
10. ELEVATORI E MONTASCALE	Valutazione non necessaria			
11. CORRIMANO	Criticità non presente			
12. SERVIZI IGIENICI	Criticità non presente			
13. INTERRUTTORI	Criticità non presente			
14. PAVIMENTAZIONI	Criticità non presente			
15. SALE RIUNIONI E SPETTACOLO	Criticità non presente			
16. NORMATIVA ANTINCENDIO	Criticità presente			
17. ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA	Criticità non presente			
18. COLORAZIONI E TINTEGGIATURE PREDOMINANTI	Criticità non presente			
19. ARREDI	Criticità non presente			
20. ILLUMINAZIONE	Criticità non presente			
21. ALTRI ELEMENTI DI DISAGIO	Criticità non presente			

Le immagini riportate si riferiscono alle criticità presenti negli edifici pubblici oggetto di analisi

1M.- Municipio

Piazzetta antistante ingresso principale



Parcheggio accessibile all'ingresso del Municipio



Parcheggi per residenti fuori dal portone comunale

Presenza di un solo parcheggio accessibile di fianco all'ingresso del Municipio



Portale ingresso Municipio	Gradino sulla soglia del Portale ingresso Municipio
Parceggio esterno per dipendenti	
	 
Ingresso parcheggio dipendenti	Percorso per accedere al parcheggio
Pavimentazione irregolare, percorso inaccessibile	Presenza caditoia non accessibile
Piano terra, entrata principale	
	

Cartello identificazione piano	Pedana collegamento corridoio bagno-ufficio protocollo
Mancanza segnaletica di indirizzamento per percorsi e servizi accessibili; presenza di rampetta di collegamento troppo ripida	
	
Servizi igienici piano terra	
Porta troppo stretta (65 cm.) e mancanza servizi igienici accessibili	Ingresso ufficio protocollo con anta fissa da sbloccare per ingresso accessibile
Ingresso e uscita Sala consigliare	
	
Scala collegamento	Uscita
Manca il contrasto alzata-pedata e il nastro antiscivolo	Ingresso non accessibile in autonomia

Primo piano, ufficio tributi	
	
Porta servizi igienici uffici tributi	Interni servizi igienici uffici tributi
Porte strette	
Primo piano area segreteria/sindaco e ragioneria	
	
Cartello identificazione piano	Bagno ufficio segreteria/ragioneria
Mancanza di segnaletica di indirizzamento percorsi/servizi accessibili	Assenza idonea segnaletica esterna al bagno identificativa per indicare l'ubicazione dei servizi igienici accessibili

Primo piano, area ristoro	
	
<i>Corridoio area ristoro</i>	<i>Ascensore Sala Consiliare</i>
Mancanza spazio	Mancanza pulsantiera codice Braille
Secondo piano, uffici urbanistica	
	
<i>Servizi igienici uffici di urbanistica</i>	<i>Atrio servizi igienici uffici di urbanistica</i>
Porta stretta	Le porte sono troppo strette e manca un bagno accessibile
Secondo piano, uffici Suap-Sue	



Ascensore ala suap-sue

Rampa uffici suap-sue

Mancanza pulsantiera codice Braille

Rampa con pendenza tra il 15 e 20%



Servizi igienici uffici suap-sue

Scale tra 2 e 1 piano

Manca il contrasto alzata-pedata e il nastro antiscivolo

Secondo piano, sala Consiglio Comunale




Interno sala Consigliare



Mancanza di sistemi di superamento dei dislivelli (rampa o pedana) per l'accesso alla porzione sopraelevata del locale




Porta ingresso sala Consigliare

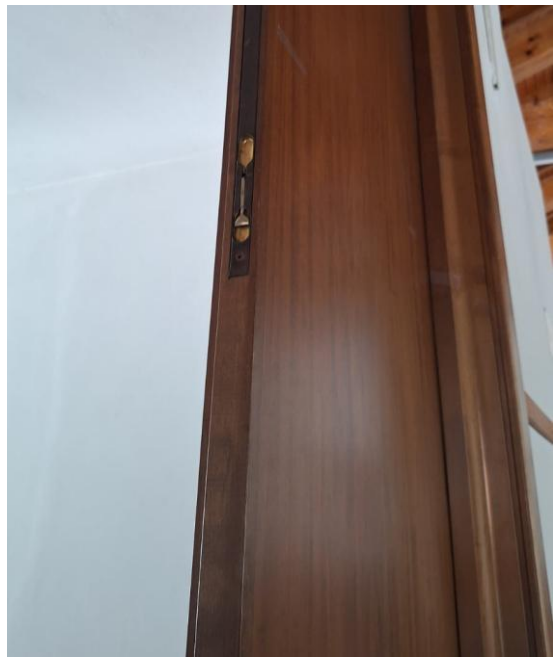

Catenaccio a leva della porta sala Consigliare

Porta troppo stretta

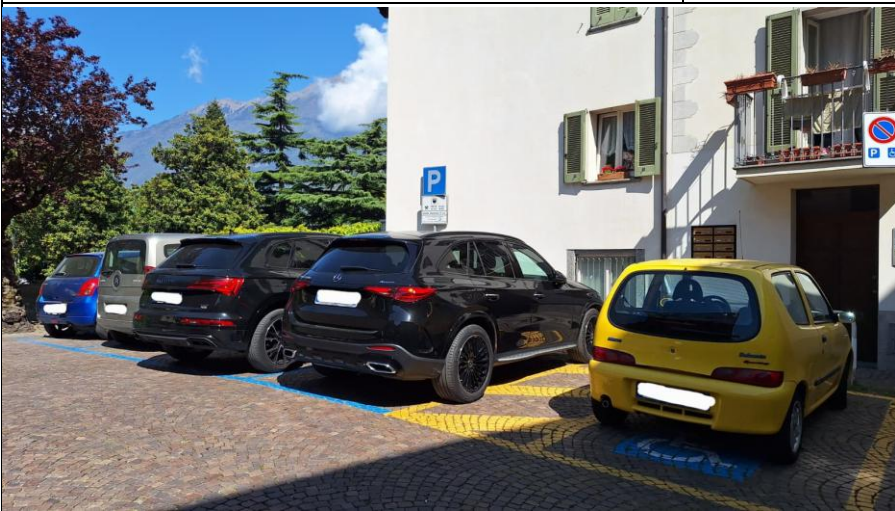2M.- EX Pretura	
Piazza Giacomo Matteotti (ex Pretura)	
	
Parceggio Piazza Matteotti	
Presenza di 1 parcheggio accessibile, insufficiente per l'intero complesso ex Pretura (Associazioni, Scuola)	
 	
Portone ingresso Pro Loco	Porta ingresso Pro Loco
Mancanza di campanello per l'accesso all'ingresso secondario	Presenza di gradino di 10 cm



Pomello porta ingresso Pro Loco



Bancone ingresso Pro Loco

Pomello non accessibile

Bancone troppo alto



Ingresso secondario Proloco



Ingresso secondario Proloco

Presenza di gradino



Portone ingresso ex Pretura



Porta ingresso ex Pretura

Pomello non accessibile



Gradino accesso associazioni



Scale per accedere a "Morbo Ludens"

Presenza di gradino

Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antiscivolo

Primo piano, Morbo Ludens	
	
<i>Porta ingresso Morbo Ludens</i>	<i>Pomello porta Morbo Ludens</i>
	Pomello non accessibile
CPIA- Centro Provinciale Istruzione Adulti	
	
<i>Ingresso CPIA</i>	<i>Scala CPIA</i>
Mancanza di un campanello per chiamata e accesso all'ingresso secondario	Manca il contrasto alzata-pedata



Corrimano scala CPIA

Corrimano troppo corto



Servizi Igienici CPIA (primo piano)

Porta troppo stretta e mancanza servizi igienici accessibili

3.M – Museo civico di storia naturale



Ingresso museo



Citofono ingresso Museo

Manca segnaletica di indirizzamento per ingresso sul retro



Rampa collegamento piazzale-museo e ponte Vanoni




Pavimentazione

Rampa con una pendenza tra il 15 e 20%


Pavimentazione irregolare

4.M – Biblioteca Civica	
	
Lavandino bagno accessibile	Porta dei servizi igienici (piano terra)
Spazio di manovra insufficiente in prossimità del lavandino	Spazio di manovra insufficiente in prossimità del lavandino
	
Scale collegamento piano interrato e piano terra	
Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antiscivolo; il corrimano non arriva alla fine della scala	

5.M – Auditorium di S. Antonio	
	
<i>Porte ingresso Auditorium</i>	<i>Bancone d'ingresso</i>
Porte troppo strette (73 cm)	Bancone troppo alto
	
<i>Palco Auditorium</i>	<i>Poltrone Auditorium</i>
Presenza di gradini	Mancano posti accessibili, sono previsto solo lateralmente

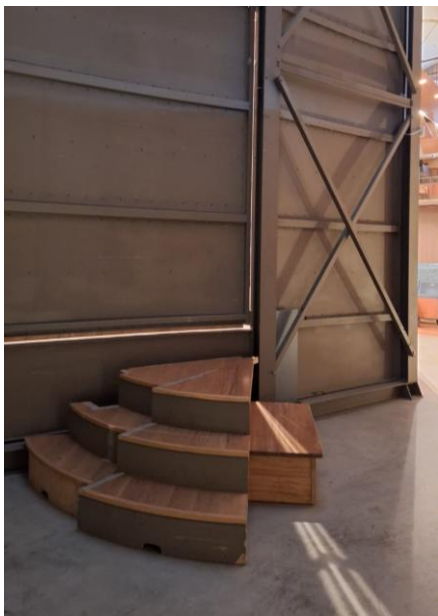

Ingresso artisti palco

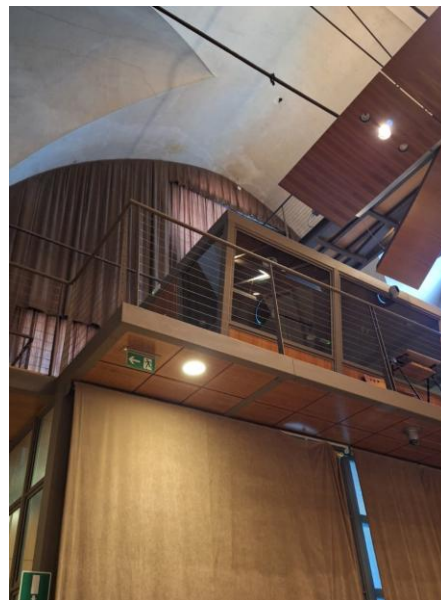

Palco regia

Presenza di gradini

Mancanza di ascensore



Segnaletica orientamento




Servizi igienici Chiosco Nord-Auditorium

Mancanza segnaletica di orientamento

Porta stretta (75 cm) e bagno inadeguato

6.M – Chiostrj; Sala Capitolare; Sala Boffi S. Antonio

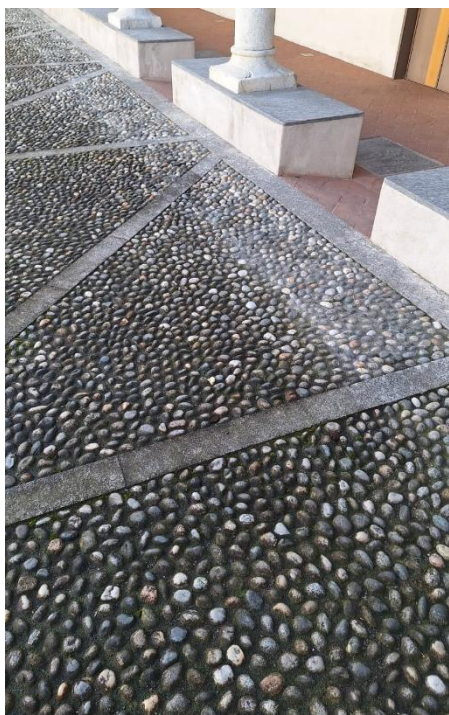

Pavimentazione Chiostro nord



Porta Sala Capitolare

Pavimentazione storica in ciotolo di fiume

Porta non apribile in autonomia



Interno Sala Capitolare



Ingresso al Chiostro Nord

Mancanza di posti accessibili dedicati

Pendenza eccessiva



Porta ingresso Ersaf



Collegamento Chiostri

Caditoia non accessibile



Collegamento chiostri

Presenza di discontinuità (>3cm.)

Rampa non adeguata



Pavimentazione Chiostro Sud

Presenza di ghiaino



EX stalla

Pavimentazione irregolare e presenza di gradino




Rampa Ingresso Chiostro Sud

Inclinazione e pendenza irregolare



Ingresso principale Chiostro Sud

Pendenza eccessiva (>11%)

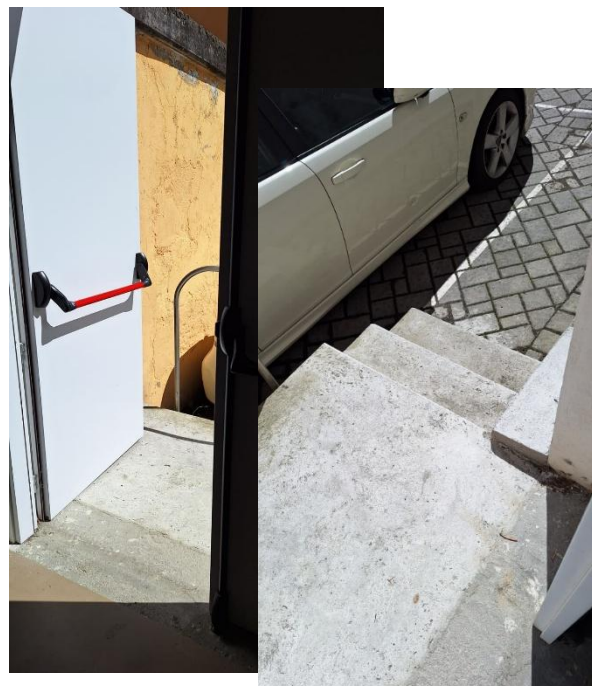

Uscita di emergenza

Presenza di gradini

	
<i>Porta servizi igienici chiostro Sud</i>	<i>Maniglia servigli igienici</i>
Maniglia di difficile manovrabilità	

7.M – Ostello S. Antonio



Rampa esterna ingresso Ostello



Ostello-soppalco area relax

Rampa esterna troppo ripida

Soppalco non accessibile; Scala senza contrasto cromatico e nastro antisdrucciolo



Ascensore Ostello



Scale collegamento Chiostro - Ostello

Mancanza segnaletica di indirizzamento percorsi

Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antisdrucciolo; mancanza di corrimano sul lato dx



Servizi igienici dell'ostello esterni alle camere



Servizi igienici Camera n. 1 (camera accessibile)

Mancanza maniglioni

Mancanza maniglioni



Tasche porta badge interne




Tasche porta badge esterne

Tasche porta badge interne ed esterne di accesso alle stanze troppo alte

8.M – Edificio Filarmonica



Porta Ingresso Filarmonica

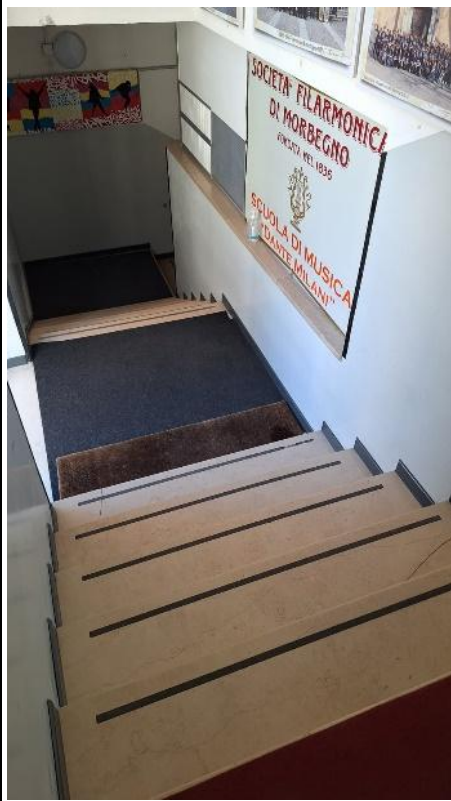

Scale di accesso a sala musica

Presenza di gradini e di scala interna

Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antiscivolo, manca corrimano



Rampa discesa piano seminterrato



Ingresso locali seminterrato

Troppo ripida

Presenza di discontinuità

9.M – Palestra S. Antonio




Servizi Igienici spogliatoi




Docce spogliatoi

Mancanza di servizi igienici e di spogliatoi accessibili

10.M – Sede associazioni e Centro del Lavoro di via Morelli

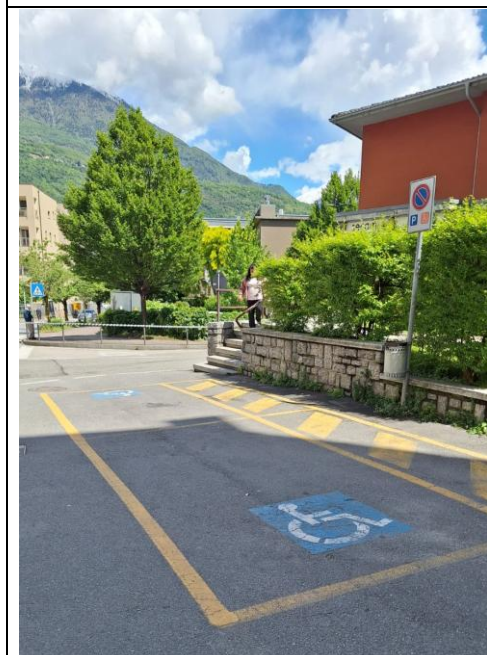

Parcheeggio accessibile

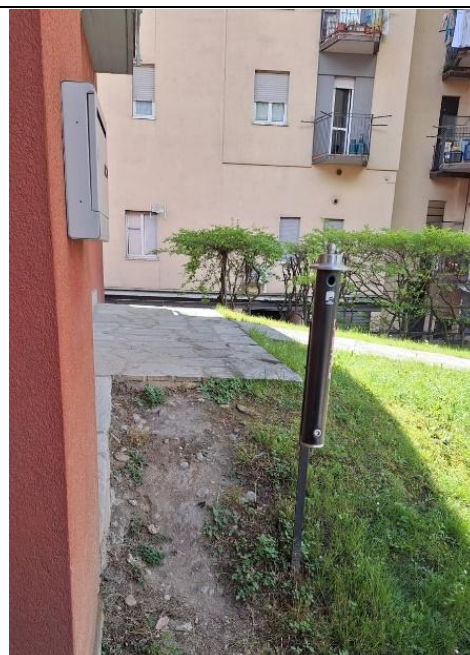

Accesso e collegamento

Rampa troppo ripida



Accesso Associazioni e Centro del Lavoro

Rampa troppo ripida



Scale e vano ascensore

Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antiscivolo, manca corrimano sulla sinistra (in corso di realizzazione l'ascensore)



Servizi igienici accessibili Centro del lavoro

Mancano i maniglioni

11.M – Palazzo Malacrida



Accessibilità veicolare

Ingresso principale

Manca di un parcheggio accessibile nelle vicinanze


Rampa ripida



Scale di collegamento

Manca il contrasto alzata-pedata e nastro antisdrucchiolo; manca corrimano

12.M – Palasport

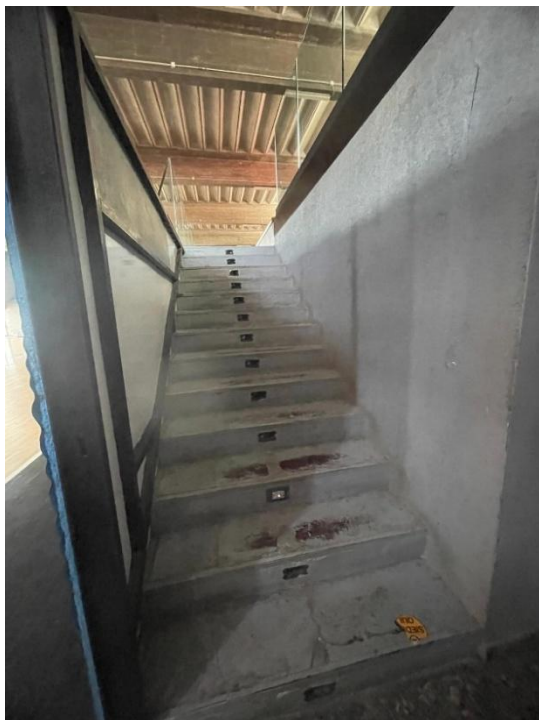

Scale di collegamento

Manca contrastoalzata/pedata e nastro antiscivolo e corrimano



Uscita di emergenza su Piazza A. Moro

Presenza di discontinuità

13.M – Mensa sociale



Ingresso principale

Presenza di discontinuità (soglia alta) in entrambe gli ingressi



Ingresso accessibile (collegamento con ascensore)



Rampa interna per sala mensa PT

Rampa ripida



Area self service

Mancano i carrellini porta vassoio

14.M – Edificio Ex Colonia fluviale



Percorso da parcheggio ad ingresso

Presenza di discontinuità



Porta di accesso al salone

Presenza di soglia con discontinuità

15.M – Edificio Nuovo Lokalino



Ingresso principale

Mancanza di parcheggio accessibile in prossimità dell'ingresso

16.M – Caserma Carabinieri



Raccordo marciapiede percorso collegamento

Presenza di pavimentazione disconnessa



Rampa ingresso principale

Troppo ripida

17.M – Edificio Ex Poretti – Scuola Regionale




Parcheggio

Mancanza di parcheggio accessibile

Ingresso principale

Presenza di rampa ripida

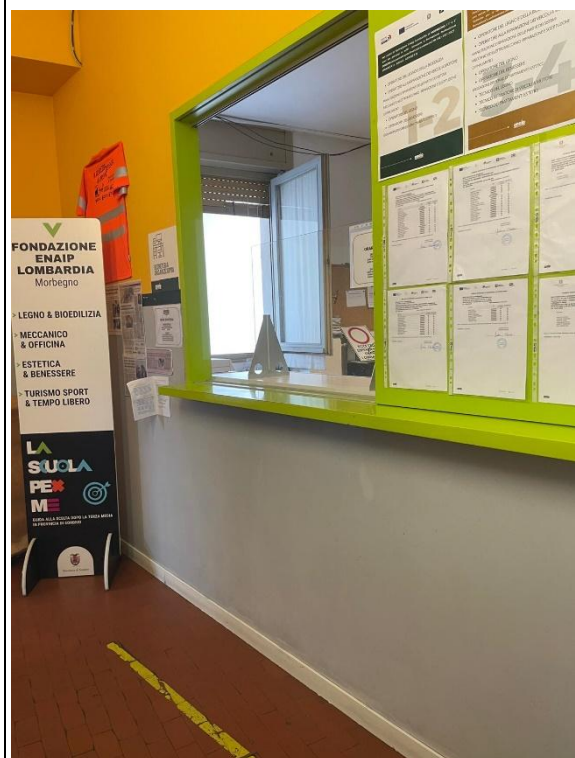

Scale di collegamento

Manca contrastoalzata/pedata e nastro antiscivolo e corrimano

Reception segreteria

Sportello troppo alto

18.M – Scuola Primaria Giulio Spini- Via Ambrosetti



Parcheggio accessibile

Presenza di 1 parcheggio



Ingresso principale

Presenza di gradini



Ingresso accessibile

Mancanza di segnaletica di indirizzamento che indica percorso accessibile



Percorso accessibile

Fondo sterrato e presenza di buche



Ascensore per aule



Pulsantiera ascensore



Pavimentazione cortile e percorso per ascensore

Pavimentazione irregolare, presenza di buche



Sportello segreteria

Sportello segreteria troppo alto



Porte aule

Porte suddivise in anta apribile e fissa, la parte apribile è stretta




Attaccapanni

Attaccapanni troppo alto



Servizi igienici piano terra

Mancanza di servizi igienici accessibili al PT

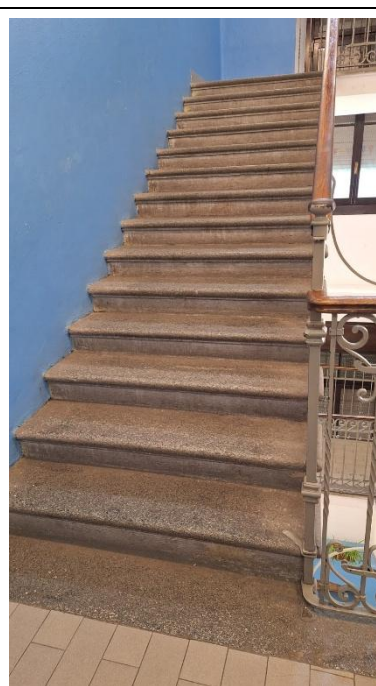

Scale di collegamento ai piani

Mancanza di contrastoalzata/pedata; di nastro antiscivolo e di corrimano sulla sinistra

	
<i>Servizi igienici femmine P1</i>	<i>Servizi igienici accessibili maschi P1</i>
Manca servizio igienico accessibile nel blocco servizi femmine	Presenza servizio igienico accessibile solo nel blocco servizi maschi; utilizzo dei servizi igienici accessibili ad uso deposito
	
<i>Servizi igienici accessibili maschi P2</i>	
Presenza servizio igienico accessibile solo nel blocco servizi maschi; utilizzo dei servizi igienici accessibili ad uso deposito	

19.M – Scuola Secondaria 1^a grado Ezio Vanoni- Via Ambrosetti




Ingresso Scuola media Vanoni



Ascensore ingresso accessibile

Presenza di gradini

Mancanza di copertura per attesa in condizioni di pioggia

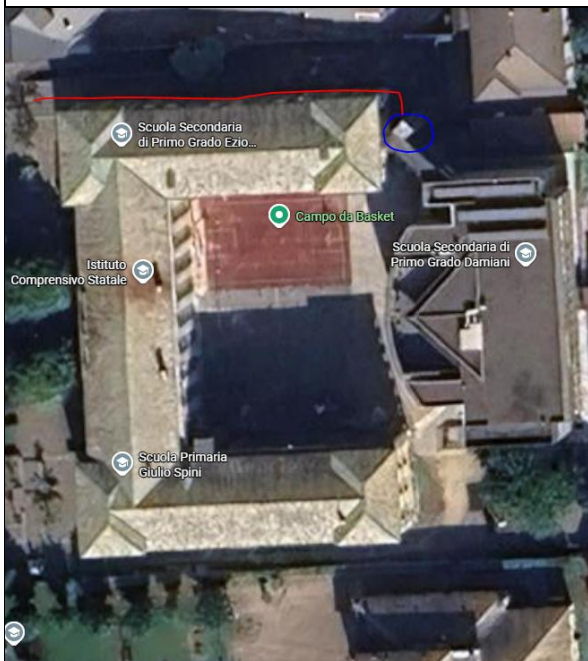

Ingresso accessibile



Scale di collegamento

L'ingresso secondario consente di raggiungere l'ascensore per accedere alle aule interne della scuola Vanoni. Manca un campanello per richiedere le chiavi d'accesso. Tramite questo impianto è possibile raggiungere anche la scuola Damiani, attraverso un corridoio che unisce i due plessi; nello specifico, l'ascensore permette di servire il piano terra, il primo e il secondo piano della Vanoni, oltre al secondo piano della Damiani

Mancanza di contrastoalzata/pedata; di nastro antiscivolo e di corrimano sulla sinistra

	
<i>Porte di ingresso delle aule</i>	<i>Servizi igienici piano terra</i>
Porte suddivise in anta apribile e fissa, la parte apribile è stretta	Mancano servizi igienici accessibili al PT e al P2

20.M – Scuola Secondaria 1^a grado Damiani- Via Ambrosetti



Montacarichi collegamento piano terra/primo piano



Auditorium primo piano

Montacarichi molto lento e poco luminoso

Non sono previsto posti accessibili tra le file di sedie

21.M – Palestra Istituti Damiani/Spini/Vanoni- Via Ambrosetti



Ascensore esterno



Scale accesso palestra

Ingresso accessibile alla palestra: manca segnaletica di indirizzamento e campanello per chiamata

Manca il contrasto alzata-pedata e il nastro antiscivolo



Porte ingresso spogliatoi



Servizi igienici spogliatoi

Porta non accessibile per tipologia di apertura

Bagno non accessibile



Docce spogliatoi



Servizi igienici femmine

Docce non accessibili

Manca maniglione reclinabile

22.M – Palazzetto dello Sport- Via Faedo



Parcheggio accessibile



Servizio igienico accessibile per pubblico

Manca di un ulteriore parcheggio

Manca segnaletica bagno accessibile e di indirizzamento




Servizio igienico accessibile per pubblico



Ingresso palestra

Manca maniglione reclinabile

Presenza di gradini

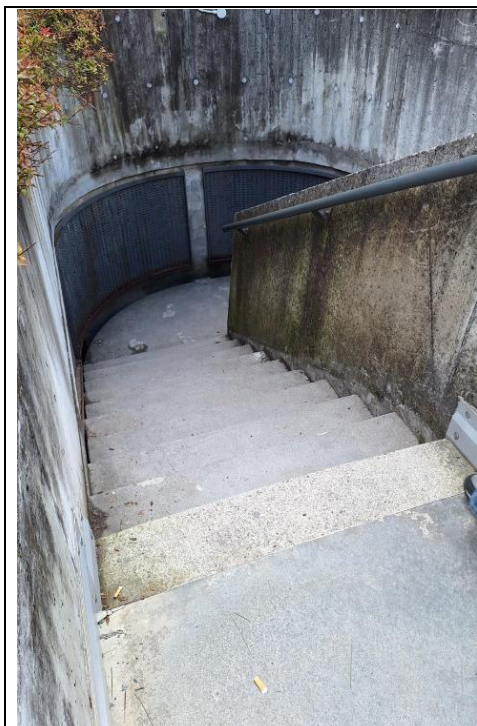


Ingresso spogliatoi




Ingresso spogliatoi accessibile

Presenza di gradini

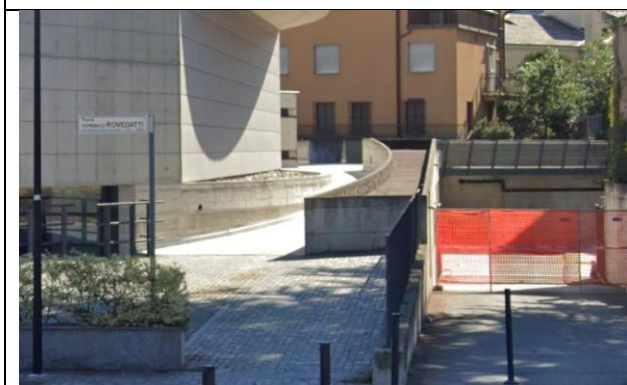

Manca percorso di collegamento pedonale per l'accesso agli spogliatoi/palestra

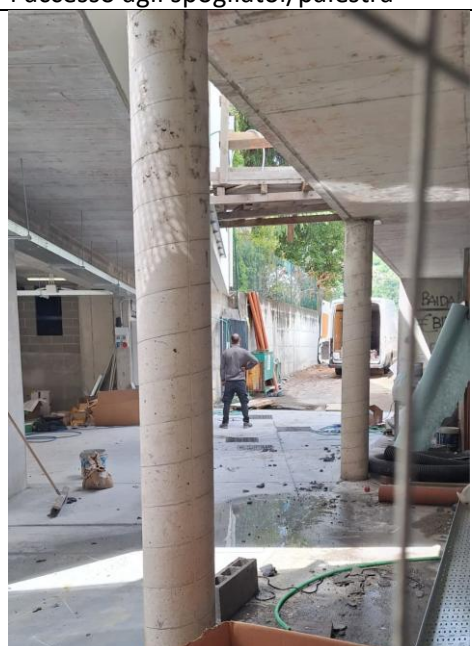

Percorso di accesso per pubblico e per utenti palestra

L'ingresso pedonale accessibile per utenti palestra è lo stesso dell'accesso veicolare. Manca opportuna segnaletica orizzontale per percorso pedonale accessibile dedicato e in sicurezza; Manca segnaletica di indirizzamento del percorso;

	
<i>Servizi igienici accessibili</i>	<i>Servizi igienici accessibili</i>
Mancano maniglioni reclinabili e porta rotolo in tutti i servizi	


23.M – Asilo Nido La Tartaruga – Via Prati grassi



Parcheggio

Mancanza segnaletica parcheggio accessibile

24.M – Scuola dell’Infanzia Arcobaleno – Via Prati grassi

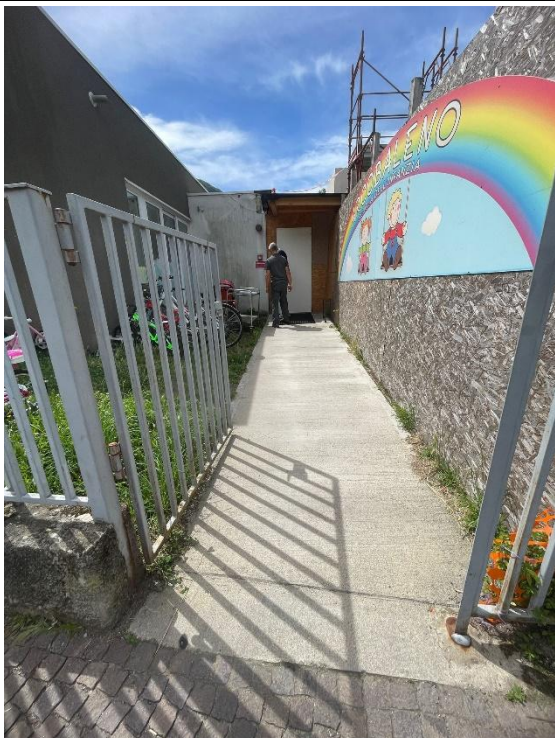


Percorso di ingresso accessibile

Manca la segnaletica di indirizzamento

25.M – Scuola Primaria G.F. Damiani– Via Prati grassi



Ingresso principale

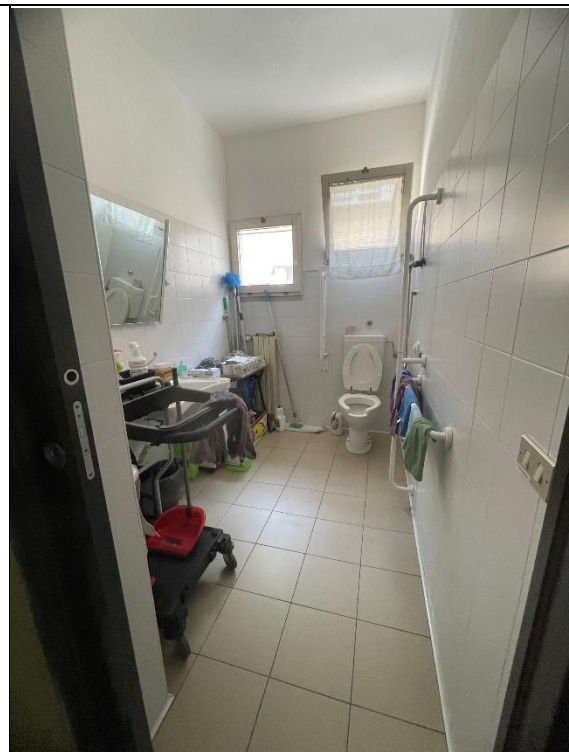

Bagno accessibile

Presenza di discontinuità

Utilizzo del bagno come deposito

26.M – Palestra Scuola Damiani – Via Prati grassi



Bagni palestra



Docce spogliatoi palestra

Bagni non accessibili

Docce non accessibili

27.M – Scuola dell’infanzia Girasole e Palestra – Via Dei Bosi



Scale di accesso alla palestra

Presenza di gradini per accesso palestra



Scale di accesso alla palestra (ingresso al pubblico)

Presenza di gradini per accesso palestra al pubblico esterno

28.M – Cimitero San Martino



Collegamenti ai campi di sepoltura

Presenza di cordolo di separazione tra i camminamenti
e i campi di sepoltura

29.M – Scuola dell’infanzia Stella Polare – Frazione Paniga



Spazio per parcheggio accessibile



Percorso di accesso

Mancanza di parcheggio accessibile con relativa segnaletica

Presenza di fondo sconnesso



Rampa di accesso

Rampa con pendenza troppo elevata

Spazio per parcheggio accessibile	Percorso di accesso
Mancanza di parcheggio accessibile con relativa segnaletica	Presenza di fondo sconnesso
	
Rampa di accesso	
Rampa con pendenza troppo elevata	

30.M – Cimitero – Frazione Paniga



Parcheggio



Ingresso

Manca parcheggio accessibile e relativa segnaletica

Presenza di discontinuità



Interno del cimitero



Servizi igienici

Manca di complanarità della pavimentazione

I servizi igienici non sono accessibili

31.M – Campo Sportivo- Frazione Campovico



Ingresso



Ingresso spogliatoi

Presenza di gradino

Presenza di soglia con discontinuità




Servizi igienici spogliatoi

Mancanza di bagno e docce accessibili

32.M – Scuola Primaria-Parravicini Frazione Campovico



Percorso di ingresso accessibile

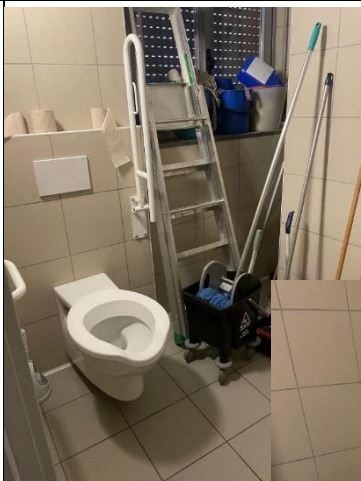

Servizi igienici accessibili



Manca la segnaletica di indirizzamento

Utilizzo come deposito attrezzi per pulizia

33.M – Cimitero- Frazione Campovico



Parcheggio

Installare segnaletica per parcheggio accessibile



Ingresso

Presenza di discontinuità

34.M – Cimitero- Frazione Desco



Parcheggio

Mancanza di parcheggio accessibile



Percorso di accesso

Molto ripido

35.M – Cimitero- Frazione Valle



Parcheggio

Ingresso

Mancanza di segnaletica parcheggio accessibile

Presenza di gradino



Pavimentazione interna

Scale di collegamento campi terrazzati

Pavimentazione irregolare e presenza di discontinuità

I diversi ambiti del cimitero sono collegati con una scala; manca il contrastoalzata-pedata e la nastro antisdrucchiolo, manca corrimano;

36.M – Cimitero- Frazione Arzo



Parcheggio

Mancanza di segnaletica parcheggio accessibile



Ingresso

Presenza di gradino



Campo

Pavimentazione irregolare

37.M – Tempietto Alpini

Nessuna criticità da rilevare